

フレーゲートレインの不具合対策①(原因究明等のための調査)

参考資料

H26年10月
11月末
H26年12月
～H27年2月
H27年3月～

3モード耐久走行試験(開始) (年半で60万km走行予定)

約3万km走行時点での不具合を確認し、走行試験休止

- 車輪及びすべり輪受の接触部に微細な摩耗痕(32箇所中24箇所)
- スラスト軸受オイルシールに部分的な欠損等(32箇所中、欠損10箇所、き裂4箇所)
- 参考) 行走距離3.3万km(新幹線区間2.5万km、在来線区間0.8万km、軌間変換回数約400回)

鉄道総研及び各メーカーにおいて調査を実施

1.車輪分離調査

- 2台車を分解して車輪、すべり輪受、オイルシール等を詳細調査
- 車輪及びすべり輪受:外観調査(表面粗さ、グリース状態等)、摩耗量測定、摩耗粉分析、残留応力、断面硬さ等
- オイルシール

2.分離調査の結果から明確になったこと

- 車輪の摩耗痕は、片側2箇所あるすべり輪受のうち外側(輪軸側)との接触面(標準軸及び軌側)に円周状に発生。
- 軌側側に比べ、標準軸側の摩耗量が大きめ、最大約0.2mm(標準軸側輪軸側)となっており、き裂等の発生は認められない。
- すべり輪受の摩耗は、車輪直下で大きく、最大約4mm。
- 摩耗痕のある箇所は、接觸部のグリースが枯渇し、摩擦による摩耗粉が発生しているが、外部からの異物の混入はない(摩耗粉の成分は、Fe, Cu, Ni)。また、車輪の硬度変化を引き起こす200°C以上の温度履歴も認められない。
- オイルシールの破断面には、疲労破壊に特徴的な横模様が確認されている。

原因究明及び対策検討のための試験及び解析を実施

1.車輪軸系に関する模型振動試験(3月～11月)

車輪及びすべり輪受を模擬した供試体に上下方向の繰り返し荷重を与えると、摩耗が発生状況を観察することで摩耗発生のメカニズムと摩耗発生荷重などを調べて検証した。

その結果、摩耗発生の過程として、まずはすべり輪受を摩耗し、その後、車輪が摩耗することが再現された。また、耐久走行試験時に発生した面圧は許容面圧を超えていた可能性が高いことがわかった。

2.車輪摩耗に関する模型回転試験(3月～11月)

車輪及びすべり輪受を模擬した供試体に回転曲げ荷重を与えて、面圧や回転による摩耗発生への影響を検証した。その結果、車輪とすべり輪受の面圧と擦れとの複合作用(PV)により摩耗が発生した可能性が高いことがわかった。外輪組立 直径差0.3mm

すべり輪受 車輪 相対速度: $V_{rel} = v_x - v_y$ (直径の差による)

3.台車回転試験(9月～11月)

給脂機能を追加した軌間可変台車を用いて高速回転試験(最高速度290km/h、上下方向加振あり)を行い、摩耗発生状況を検証した。

その結果、摩耗の兆候が認められたため、約300km/hで車輪分離調査を実施した。この車輪表面のざらつきの原因は車輪とすべり輪受の擦れと面圧との複合作用(PV)によるものと考えられ、また、摩耗防止策としては、給脂機能の追加に加え、面圧低減策及び擦れを発生させる車輪とすべり輪受との相対速度を減らす対策をあわせて講じる必要があることがわかった。

4.スラスト軸受受加振試験(3月～11月)

オイルシール単体、並びに、オイルシールを組み込んだスラスト軸受及び周辺部品を加振することで、破損に至る過程など輪軸運動がオイルシールに与える影響を把握するとともに、オイルシール芯金の材質を見直すことによる効率効果を検証した。

その結果、上下方向の振動が軸方向の振動を誘起し、オイルシールが疲労破壊すること、オイルシールの材質を見直すことにより疲労耐久が向上することがわかった。

5.車輪及びすべり輪受に発生する面圧等に関するFEM解析(3月～11月)

構造としての軌間可変台車について、有限要素法(FEM)解析により車輪各部位に発生する面圧を計算し、摩耗発生の原因等を分析するとともに、すべり輪受の形状変更などを対策の有効性を検討した。

その結果、曲げ剛性の影響により、車輪荷重による車輪のたわみにストレーチの形が追従せず、外側すべり輪受の軌側側に力が集中したこと、この力集中により耐久走行試験中にすべり輪受に発生した面圧は許容面圧を超えていた可能性が高いことがわかった。また、すべり輪受の位相や形状を見直すことにより、面圧が低減することが確認された。

フレーゲートレインの不具合対策②(不具合原因と対策案:前回の技術評価委員会)

軌間可変技術評価委員会(中間報告) H27年12月



現時点で想定される原因と対策

ここまで調査結果によると、今回の不具合は高速域(時速260km)での耐久走行により新たに確認された事象に起因するものと考えられる。

1.車輪及びすべり輪受の接触部における微細摩耗痕

現時点での原因

対策案(今後の検証試験を踏まえて決定)

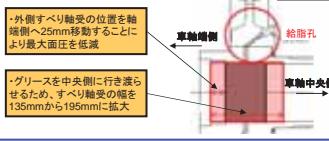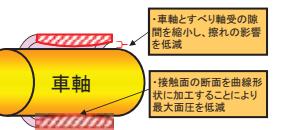

2.スラスト軸受のオイルシールにおける部分的欠損

現時点で想定される原因

対策案(今後の検証試験を踏まえて決定)

オイルシール芯金の材質変更による疲労强度向上	
材質	引張強度
現行品 冷間圧延鋼板	350MPa 187MPa
改良品 (候補) ステンレス鋼 高張力鋼板	520MPa 300MPa程度 590MPa 300MPa程度



注) MPa(メガ・パスカル)=10⁶N/m²

軌間可変技術評価委員会(H27.12)による評価のまとめ

- 不具合の原因と対策案について了承。
- 今後、改良台車等による検証試験を行い、対策の効果を確認する。
- 今回の不具合を踏まえて、車両としての使用を念頭に、メンテナンスの検討を行う。
- 上記の検討を進めたらうえで、次回(平成28年秋頃)の軌間可変技術評価委員会において、耐久走行試験の再開を判断する(耐久走行試験の再開は、今後の検証試験等が順調に進んだ場合には、平成28年度後半を予定している)。

フレーゲートレインの不具合対策③(改良台車による検証試験の結果等)

H27年12月～
(改良方策の検証等)

車輪摩耗対策

1.改良台車による車内台車回転試験

すべり輪受の曲面加工など面圧低減策等を講じた輪軸を装着した台車を用いて、段階的に速度を上げながら回転試験を行い、改良効果を確認する。

3月	4月	5月	6月	7月	現在
改良性すべり輪受製作・組立 すべり輪受内側検定		速度: 130km/h 距離: 3km	速度: 200km/h 距離: 3km	速度: 270km/h 距離: 3km	速度: 270km/h、距離: 9km (車両150%)
台車組立		台車試験(条件2)	台車試験(条件3)	台車試験(条件3)	台車試験(条件3)
		～速達130kmから時速270kmまで、段階的に試験速度			摩耗状況等から走行距離60km程度の耐久性的評価
					分解・調査

2.車輪等の微全度の判定について

車輪等が安全な状態を維持していることを確認するため、以下の2点について検討

1.車輪摩耗の限界値等の設定

車輪の「くびけ」応力の耐性、一般年の耐久走行試験において摩耗した車輪の分析結果(残留応力、表面硬度等)、一般的な新幹線車輪の摩耗実績等を踏まえて検討した結果、車輪摩耗の限界値は約0.1mm程度と考案される。管理値については、検証走行試験における摩耗の進展状況や検査周期を踏まえて、引き続き検討。

2.検査装置の開発

車輪中央の空洞部に超音波検査装置を挿入することにより、台車を解体することなく、車輪の摩耗状態を測定する検査装置を開発。今後、検証走行試験において定期的に車輪の摩耗量を測定。

スラスト軸受オイルシール対策

前回の技術評価委員会の評価を踏まえて、オイルシール単体加振試験、オイルシール単体引張強度試験、スラスト軸受加振試験、台車回転試験などを継続して実施。その結果は以下のとおり。

- 芯材金質の見直し(SPPC-SPPF)や形状変更により、振動に対する耐力の向上を確認
- ⇒ 検証走行試験における改良台車に装着
- 接合方法については、これまでのところ、ゴム嵌合(かくに)で別金属嵌合の方が良好な結果が得られているものの、実際の走行時の振動特性によって共振点が変化することも考えられるため、検証走行試験時には、金属嵌合とゴム嵌合の2タイプを装着し、走行試験中の比較検討により、より耐久性の高いタイプを選定する。

高速走行安定性の検討

現時点での結果

○ 鉄道総研の試験装置を用いて実施した高速走行安定性の結果、一定の条件(横方向の動揺を抑制する機器を有するダムパ)での走行距離は1本車を外した状態では、時速280kmで台車の損傷が顕著。

○ 列車の走行に伴う車輪や車輪等の摩耗による回転数の拡大は、高速走行安定性に検討の実施にあたっては、詳細な調査と必要な対策を検討する必要がある。

フレーゲートレインの不具合対策④(経済性の検討と今後の取り組み)

H27年12月～
(経済性の検討)

フリーゲートレインの経済性の検討

1.フリーゲートレインの検査・部品交換のイメージ

一般的な新幹線の定期検査例

0日 [2日以内] → 60万km又は18ヶ月以内 → 120万km又は36ヶ月以内

→ 仕業検査 → 交番検査 → 台車検査 → 金鎖検査

仕業検査: 検査項目の増加
→ 検査箇所、検査項目の増加

交番検査: 検査項目の増加
→ 検査箇所、検査項目の増加

台車検査での交換部品: 車輪(駆動装置付)、車輪(スリーブ付)、すべり輪受、鍵コロ等

金鎖検査での交換部品: 車輪(駆動装置付)、車輪(スリーブ付)、すべり輪受、鍵コロ等

FGTの定期検査イメージ(車輪を60万km毎に交換するケース)

2.フリーゲートレイン台車の特有部品について

軌間可変輪(車輪+車輪)

車輪(駆動装置付)、車輪(スリーブ付)、防塵装置(ジャバラ)、車輪(スリーブ付)

車輪(駆動装置付)

車輪(スリーブ付)

スライドストップバー、ロッド、スライドストッパー、鍵コロ、車輪(スリーブ付)、車輪(スリーブ付)、車輪(スリーブ付)、車輪(スリーブ付)

注)軽量化のためアルミ合金を使用

軌間可変技術評価委員会 H28年11月

フリーゲートレインの今後の技術開発の進め方について

車輪の軸断対策

現時点で60万km相当走行できる耐久性を有するかと判断するの難しい

検証走行試験等の実施
約半年間・約1万km程度

高速走行安定性の評価

耐久走行試験の実施にあたっては、より詳細な検査が必要

経済性の検討

一般的な新幹線のおよそ2.5～3倍程度と試算され、実用化に向けたコスト削減が必要

コスト削減策の検討

現時点においては、このまま耐久走行試験に移行する条件は満たされておらず、検証走行試験、コスト削減策の検討等を行なう。これらの結果を踏まえて、改めて軌間可変技術評価委員会に評議していただいたうえで、3モード耐久走行試験を再開したい。なお、検証走行試験の結果等については、今後の試験実施状況等にもよるが、来年初夏を目標にまとめる。